

Gewindeschneid-Satz, 45-tlg.**Art.-No. 53245****Gebrauchsanweisung**

Gewindebohrer und Schneideisen sind Präzisionswerkzeuge. Sie sind aus hochwertigem, legiertem Stahl hergestellt und erreichen eine Härte von 58-61 HRC. Machen Sie vor Arbeitsbeginn einen Härtetest mit einer Werkstattfeile an Ihrem Werkstück. Zeigt das Werkstück bei leichtem Druck Feilspuren, können sie mit dem Gewindeschneiden fortfahren. Bitte lesen und beachten Sie diese Gebrauchsanweisung, um eine lange Lebensdauer der Werkzeuge sicherzustellen.

Gewindebohrer (für Innengewinde)

Um ein Innengewinde zu schneiden, wählen Sie einen Bohrer mit dem entsprechenden Durchmesser, den passenden Gewindebohrer, das Windeisen, und Schneidöl.

Um leichtgängige Gewinde zu schneiden, muss der Bohrer-Durchmesser entsprechend untenstehender Aufstellung ausgewählt werden. Eine zu große Bohrung ergibt eine unzureichende Höhe der Gewindeflanken, eine zu kleine Bohrung führt zu Beschädigung des Gewindebohrers und evtl. zur Zerstörung des Werkstückes.

Stecken Sie den Vierkant des Gewindebohrers zwischen die Spannbacken des Windeisens und spannen Sie ihn fest. Spannen Sie das Werkstück in einen Schraubstock oder befestigen Sie es mit Schraubzwingen. Stecken Sie den Gewindebohrer in das Bohrloch und drehen ihn im Uhrzeigersinn ins Material. Achten Sie hierbei auf senkrechte Stellung des Gewindebohrers. Der Gewindebohrer schneidet nun das Gewinde und zieht sich in das Werkstück. Um die dabei entstehenden Metallspäne zu brechen, drehen Sie den Gewindebohrer wiederholt 1/4 bis 1/2 Umdrehung entgegen dem Uhrzeigersinn. Geben Sie während des Schneidvorgangs etwas Schneidöl in die Bohrung, um den Schneidvorgang zu erleichtern und die Lebensdauer des Gewindebohrers zu erhöhen. Setzen Sie den Schneidvorgang fort, bis der Gewindebohrer das Werkstück vollständig durchstößt bzw. bis das Ende des Bohrloches erreicht ist. Beim Schneiden von Sacklöchern ist zu beachten, dass der Gewindebohrer aufgrund seiner Konstruktion das Gewinde nicht bis zum Grund des Loches schneiden kann und entsprechend ist eine tiefere Bohrung anzubringen.

Schneideisen (für Außengewinde)

Um ein Außengewinde zu schneiden, wählen Sie das entsprechende Schneideisen, den Schneideisenhalter und Schneidöl. Das Nennmaß des Schneideisens sollte 0,15-0,25 mm größer sein, als der Durchmesser des Bolzens, auf den das Gewinde geschnitten werden soll. Spannen Sie das Werkstück in einen Schraubstock und brechen Sie die Kanten mit einer Feile.

Setzen Sie das Schneideisen, evtl. mit dem Adapter, in den Schneideisenhalter so ein, dass die seitlichen Schrauben in die Nuten des Schneideisens eingedreht werden können. Achten Sie darauf, dass das Schneideisen mit der richtigen Öffnung angesetzt wird (Schrägkanten). Achten Sie bei Arbeitsbeginn darauf, dass das Schneideisen im korrekten Winkel angesetzt wird und drehen Sie es unter leichtem Druck im Uhrzeigersinn. Sobald das Schneideisen sich selbsttätig auf das Werkstück zieht, sollte nach jeder Umdrehung der Halter 1/4 bis 1/2 Umdrehung zurückgedreht werden, um die entstandenen Späne zu brechen und zu entfernen. Geben Sie während des Schneidvorgangs etwas Schneidöl auf das Werkstück, um den Schneidvorgang zu erleichtern und die Lebensdauer des Schneideisens zu erhöhen.

Bohrloch-Durchmesser**METRISCH**


Nennmaß	Steigung	Bohrer-Ø	Nennmaß	Steigung	Bohrer-Ø
M 6	1,00	5,0	M 6	0,75	5,2
M 8	1,25	6,8	M 8	1,00	7,0
M 10	1,50	8,5	M 10	1,25	8,8
M 12	1,75	10,2	M 12	1,50	10,5
M 14	2,00	12,0	M 14	1,50	12,5
M 16	2,00	14,0	M 16	1,50	14,5
M 18	2,50	15,5	M 18	1,50	16,5
M 20	2,50	17,5	M 20	1,50	18,5
M 22	2,50	19,5	M 22	1,50	20,5
M 24	3,00	21,0	M 24	1,50	22,5



Härtetest
durchführen



korrekten Bohrer-
Durchmesser
wählen

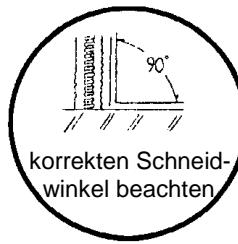

korrekten Schneid-
winkel beachten



Kanten brechen



Schneideisen mit
Schrägkanten
ansetzen

Tap and Die Set, 45-pcs**Item-no. 53245****Instructions for use**

Taps and dies are tools of high precision. They are produced from high-quality alloy steel, heat treated and tempered for a hardness of 58-61 HRC. Check the hardness of your workpiece by a regular machinist's file before starting thread-cutting. In case the workpiece can be easily filed, you may proceed with your thread-cutting.

Please read and follow these instructions to reach a proper threading and longer tool-life.

Taps (for internal threads)

To cut an internal thread, select a proper drill-size as per the table shown below, the tap of the desired size, tap-wrench and cutting-oil.

The proper hole-size is very important in the formation of good threads. An oversized hole results in reduced thread-height, an undersized hole will overload the tap and will probably cause damage of the tool or even the workpiece. Please refer to the table printed below concerning the correct size of drill. Fix the workpiece in a bench-vise or by using clamps.

Secure the tap by the square in the tap-wrench and start threading by turning the wrench in clockwise direction. Great care must be taken to start the tap square to the hole. As the tap is turned it bites into the metal and leads into the hole. After the tap has been started, the metal-chips that flow into the flute spaces must be broken to relieve pressure on the tap. This is accomplished by reversing the tap-direction every 1/4 to 1/2 revolution depending on the tightness encountered. Providing lubrication to the cutting edges while tapping will result in smoother threads and longer tap-life.

Continue threading until the tap passes through the workpiece or it reaches the bottom of the hole.

When tapping a blind hole (one that does not pass entirely through the workpiece) take care in drilling to provide clearance at the bottom for metal-chips and the starter-threads. These chamfered threads on the end of the tap will not cut full threads.

Dies (for external threads)

To cut an external thread, such as on a bolt, select the correct die for the rod, being threaded, the die-stock and cutting-oil.

The size of the rod or bolt is of great importance. It must not be larger than the desired thread and preferably .005" to .010" undersized. An oversized workpiece may damage the die and will make turning very difficult. Slightly undersized workpieces are easier to thread and furnishes enough thread-height for normal use.


After securing the part being threaded, insert the die into the die-stock and run the set screw snugly into one of the recesses in the outside surface of the die. (The recess and slot pattern of dies allows use with a variety of die stocks)

The chamfered side of the die is used for starting the threading operation. Always bevel the end of the bolt or rod to be threaded, to make angles starting easier. This filed or ground chamfer also helps in starting at right to the work, which is of major importance.


Start the die on the rod with clockwise rotation until it begins leading onto the workpiece. Metal-chips will flow into the holes provided and should be broken by reversing the direction every 1/4 to 1/2 revolution, depending on the tightness encountered. Continue this operation until threads of the desired length have been cut. Provide proper lubrication to the workpiece while cutting threads.

DRILL-DIAMETER


METRIC			METRIC-FINE		
nominal size	pitch	drill-Ø	nominal size	pitch	drill-Ø
M 6	1,00	5,0	M 6	0,75	5,2
M 8	1,25	6,8	M 8	1,00	7,0
M 10	1,50	8,5	M 10	1,25	8,8
M 12	1,75	10,2	M 12	1,50	10,5
M 14	2,00	12,0	M 14	1,50	12,5
M 16	2,00	14,0	M 16	1,50	14,5
M 18	2,50	15,5	M 18	1,50	16,5
M 20	2,50	17,5	M 20	1,50	18,5
M 22	2,50	19,5	M 22	1,50	20,5
M 24	3,00	21,0	M 24	1,50	22,5

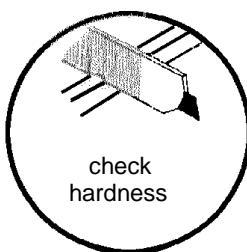


check hardness

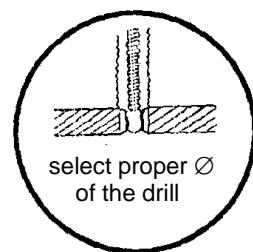


select proper Ø of the drill

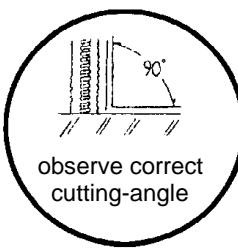

observe correct cutting-angle

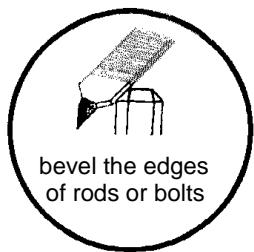

bevel the edges of rods or bolts

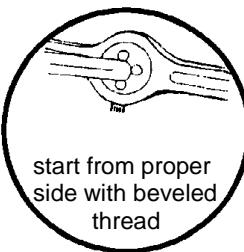

start from proper side with beveled thread

Instrucciones para Juego de herramientas para roscar o filetear, 45 pzas.**No. Art. 53245**

Con estos machos y cojinetes de roscar contenidos en este juego se trata de herramientas de precisión. Están fabricadas de acero aleado de alta calidad, templado para dureza Rockwell 58 - 61.

Como con todas las herramientas de precisión, también aquí es necesario el uso y el mantenimiento adecuados para obtener buenos resultados de trabajo y una larga duración de las herramientas roscadoras. Por eso el usuario sin experiencia debería leer estas instrucciones detenidamente.

Machos (para rosas interiores)

Para cortar una rosca interior, elija el tamaño deseado del macho de roscar, el cojinete adecuado, el diámetro correcto del macho o de la perforación como también el aceite lubricante o de corte adecuado.

El diámetro del agujero es muy importante para la fabricación de buenas rosas. Un agujero demasiado grande produce demasiado poca altura de la rosca, un agujero demasiado pequeño lleva a una sobrecarga del macho de roscar y a la rotura innecesaria de la herramienta. Observe la indicación puesta de forma permanente en el vástago del macho referente al diámetro necesario del macho y haga la perforación del agujero hasta la profundidad deseada.

Sujete bien el macho en el giramachos y empiece a cortar la rosca a través de girar el giramachos en el sentido de las agujas del reloj. Habrá que observar cuidadosamente de colocar el macho paralelamente hacia la perforación. Por el torneado del macho este penetra cortando en el metal y es llevado automáticamente dentro de la perforación. Al cortar la rosca, habrá que sacar derribando la viruta metálica que se produce en las ranuras del macho, para tomar la presión del macho.

Esto se obtiene a través de un retrogiro del macho después de cada cuarto o sea, medio giro, dependiente de la tolerancia entre el diámetro del macho y de la perforación. El uso de aceites lubricantes y de corte al cortar las rosas facilita el trabajo y mejora la calidad de la rosca y aumenta la duración del macho de roscar. Solamente debe terminar el procedimiento de corte cuando el macho excede la pieza de trabajo, o sea, se haya llegado al fondo de la perforación.

Si corta una rosca en un taladro ciego (un taladro que termina en la pieza de trabajo), observe Vd. de perforar el agujero correspondientemente más profundo, para que quede suficiente espacio para la viruta y los filos permanezcan en el principio del macho de roscar (estos filos son biselados y no cortan rosas acabadas).


Cojinetes (para rosas exteriores)

Para hacer rosas exteriores, como en un tornillo, debe elegir el cojinete correspondiente para el diámetro a elaborar, también el soporte del cojinete y el aceite lubricante o de corte. Es muy importante el diámetro del bulón a elaborar. No debe ser más grande que la medida deseada de la rosca, se recomienda una diferencia de 0,127- 0,254 mm (0,005" - 0,010"). Un diámetro demasiado grande del bulón daña el cojinete y dificulta innecesariamente el manejo de la herramienta. Un diámetro del bulón más pequeño facilita el corte de la rosca y alcanza suficiente altura de la rosca para el uso normal.

Cuando la pieza de trabajo a elaborar está sujetado bien, Vd. coloca el cojinete en el soporte de la manera de que las escotaduras en el cojinete coincidan con los tornillos tensores en el soporte. (La ejecución con las escotaduras y ranuras en el lado exterior del cojinete posibilita el uso de diferentes soportes de cojinete). El canto biselado del cojinete se usa para el principio del cortado de rosas. Siempre se debe biselar el final del bulón a elaborar para facilitar el inicio del cortado de rosas. Esto facilita también la colocación correcta del cojinete en ángulo recto, lo que es sumamente importante. Gire Vd. el cojinete en sentido horario, hasta que empiece a cortar. Viruta, que penetra en las ranuras del cojinete se rompe a través de retrogiro del cojinete por $\frac{1}{4}$ o $\frac{1}{2}$ giro, dependiente de la tolerancia entre el diámetro del cojinete y del bulón. Sólo debe acabar el cortado de rosas, cuando se ha alcanzado el largo de rosca deseada. Use aceite lubricantes y de corte.

METRICO**METRICO-FINO**

diam. nominal	subida	diam.de taladrado	diam. nominal	subida	diam.de taladrado
M 6	1,00	5,0	M 6	0,75	5,2
M 8	1,25	6,8	M 8	1,00	7,0
M 10	1,50	8,5	M 10	1,25	8,8
M 12	1,75	10,2	M 12	1,50	10,5
M 14	2,00	12,0	M 14	1,50	12,5
M 16	2,00	14,0	M 16	1,50	14,5
M 18	2,50	15,5	M 18	1,50	16,5
M 20	2,50	17,5	M 20	1,50	18,5
M 22	2,50	19,5	M 22	1,50	20,5
M 24	3,00	21,0	M 24	1,50	22,5

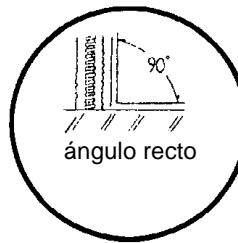

2 Jahre Vollgarantie

Die Garantiezeit für dieses Gerät beginnt mit dem Tage des Kaufes. Das Kaufdatum weisen Sie uns bitte durch Einsendung des Original-Kaufbeleges nach.

Wir garantieren während der Garantiezeit:

- kostenlose Beseitigung eventueller Störungen.
- kostenlosen Ersatz aller Teile, die schadhaft werden.
- einschließlich kostenlosem, fachmännischem Service (d. h. unentgeltliche Reparatur durch unsere Fachleute).

Voraussetzung ist, dass der Fehler nicht auf unsachgemäße Behandlung zurückzuführen ist.

Bei evtl. Rückfragen oder Qualitätsproblemen wenden Sie sich bitte unmittelbar an den Hersteller:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

D-42859 Remscheid / Germany

Telefon: +49 (0)2191/37 14 71
Telefax: +49 (0)2191/38 64 77
Email: service@br-mannesmann.de

Full two-year guarantee

The guarantee period for this item begins on the day of purchase. Please supply proof of the day of purchase by sending in the original receipt.

During this period, the guarantee covers the following:

- Free removal of any faults
- Free replacement of defective parts
- Including free expert service (free assembly by our experts)

This guarantee is conditional upon the fault not being the result of improper handling.

If you have any queries or problems concerning quality or troubleshooting, please contact the manufacturer:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Abt. Reparatur-Service
Lempstr. 24

42859 Remscheid / Germany

Tel.: +49 (0)2191 - 37 14 71
Fax: +49 (0)2191 - 38 64 77
email: service@br-mannesmann.de

2 años de garantía completa

El período de garantía para este aparato comienza el día de la compra. Justifique su fecha de compra enviándonos el justificante de compra original.

Durante el período de garantía le aseguramos:

- Reparación gratuita de posibles averías.
- Reposición gratuita de todas las piezas defectuosas.
- incluido el servicio técnico especializado gratuito (es decir reparación sin costes por parte de nuestros especialistas).

Es imprescindible que el fallo no sea atribuible a un manejo incorrecto.

Para mayor información o problemas con la calidad del producto diríjase por favor directamente al fabricante:

Brüder Mannesmann Werkzeuge GmbH
Dep. Servicio de reparación
Lempstr. 24

42859 Remscheid

Teléfono: +49 (0)2191/37 14 71
Telefax: +49 (0)2191/38 64 77
Corr. elec.: service@br-mannesmann.de